

Micro Reflectance Meter

MR-12

取扱説明書

The first Edition, the first impression.



サカタインクスエンジニアリング株式会社

Micro Reflectance Meter

Micro Reflectance Meter MR-12 をご利用されるお客様へ

この度は「マイクロリフレクタンスメーター MR-12」(以下本機という)をご購入いただき誠にありがとうございます。
この製品は長年ご愛顧いただいたプリントコントラストメーター「PCM- 」の後継機として開発した製品です。前機種において弊社に寄せられたお客様のニーズとご要望をあらゆる角度から分析しユーザーフレンドリーな操作性を備えさせると共に、21 世紀の部材を用いて光学系や電子回路の再設計を行うことで高い測定精度を持たせています。
お客様のご要望が最も大きいセット可能なフィルター枚数の増加は、前機種の 8 枚から 12 枚へ増えています。また、次にご要望の大きい操作性の改善は、前機種の後面操作から前面操作へと切り替えることでよりユーザーフレンドリーな測定機となっています。

本書の構成

この取扱説明書は、本機の操作を段階的に理解できるように作成されています。本機の設定と測定について正しくご使用いただくために、本取扱説明書の記載事項をお守りいただけますようお願いいたします。

ユーザー

本機はユーザーフレンドリーで簡単に操作していただけるように開発しました。フォーム印刷、バーコード印刷、微小印刷などに必要な知識と本機による各種測定については担当者に対するトレーニングが適宜必要となります。

安全性

安全な操作のために、この取扱説明書を一通り読んでいただき、操作についてご理解いただけますようお願いいたします。

安全性情報及び参照記号



最重要：(遵守しなければ、人身事故となりうる情報)

本機は防爆構造になっていないので、危険な場所でのご使用はおやめ下さい。



操作時に指等の体の一部を挟まないようにしてください。



照明されているサンプル面やランプを直接見ないで下さい。必ず防眩フィルター越しに見てください。
目及び視力に影響を与える場合があります。



重要：(遵守しなければ、機械的な損傷を引き起こしうる情報)

本機について熟知している訓練を受けたものしか操作したり、保守したりしないで下さい。

本機は指定された状態でしか操作しないで下さい。水や湿気から遠ざけてください。電氣的に安全に使用してください。

感電する場所や濡れる場所や多湿な場所などで使用しないで下さい。適正な電源電圧でご使用下さい。

本機を輸送する場合は可動部を養生し十分な衝撃緩衝材を使用して下さい。

本機を強力な電磁場、火災、爆発性蒸気、腐食性蒸気、機械的負荷、及び衝撃から保護してください。
付属品や交換部品は純正品のみをご使用下さい。

安全情報及び支持を遵守しないと事故を引き起こすことがあります。

また、測定結果が不正確であったり、データの損失をしてしまうこともあります。





注意：(厳守しなければ、損失あるいはトラブルを引き起こしうる情報)

本機のバックグプレートは、正確な測定結果を得るための重要な付属品です。そのためこのプレートを熱、直射日光、化学薬品、割れ、擦れ等から保護してください。




適宜清掃してください。装置表面の清掃にはわずかにアルコールに浸したリントフリーの布をご使用下さい。

本書を捨てないで、本機の近くに保存してください。


1. 各部の名称

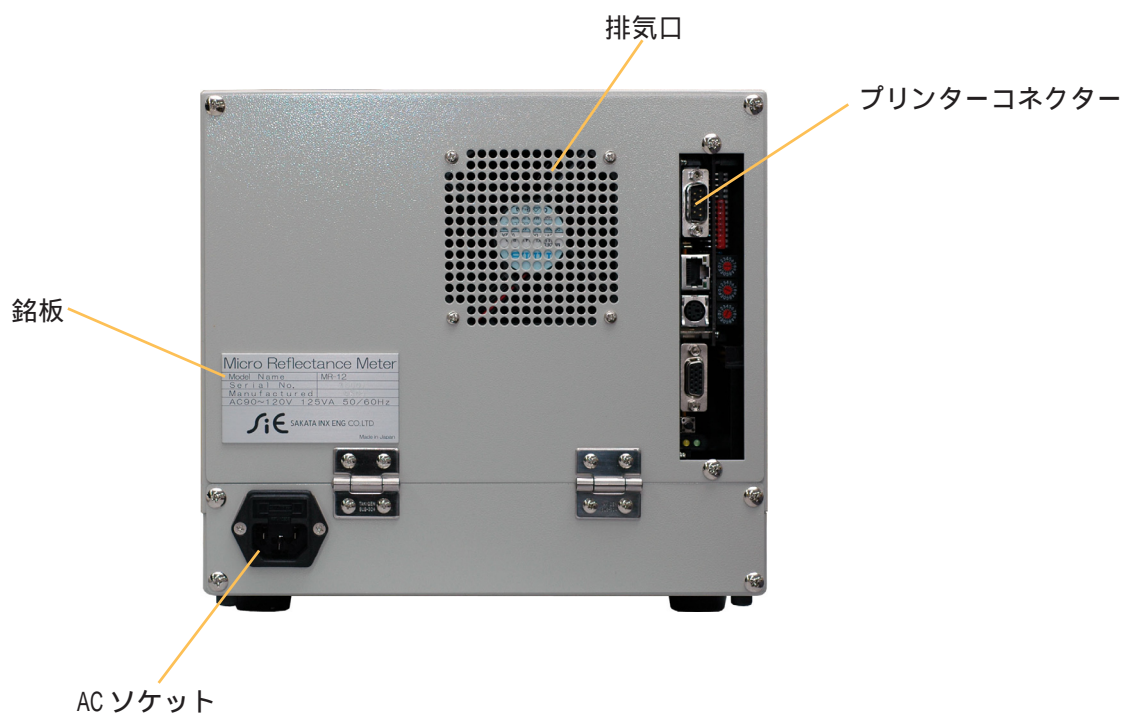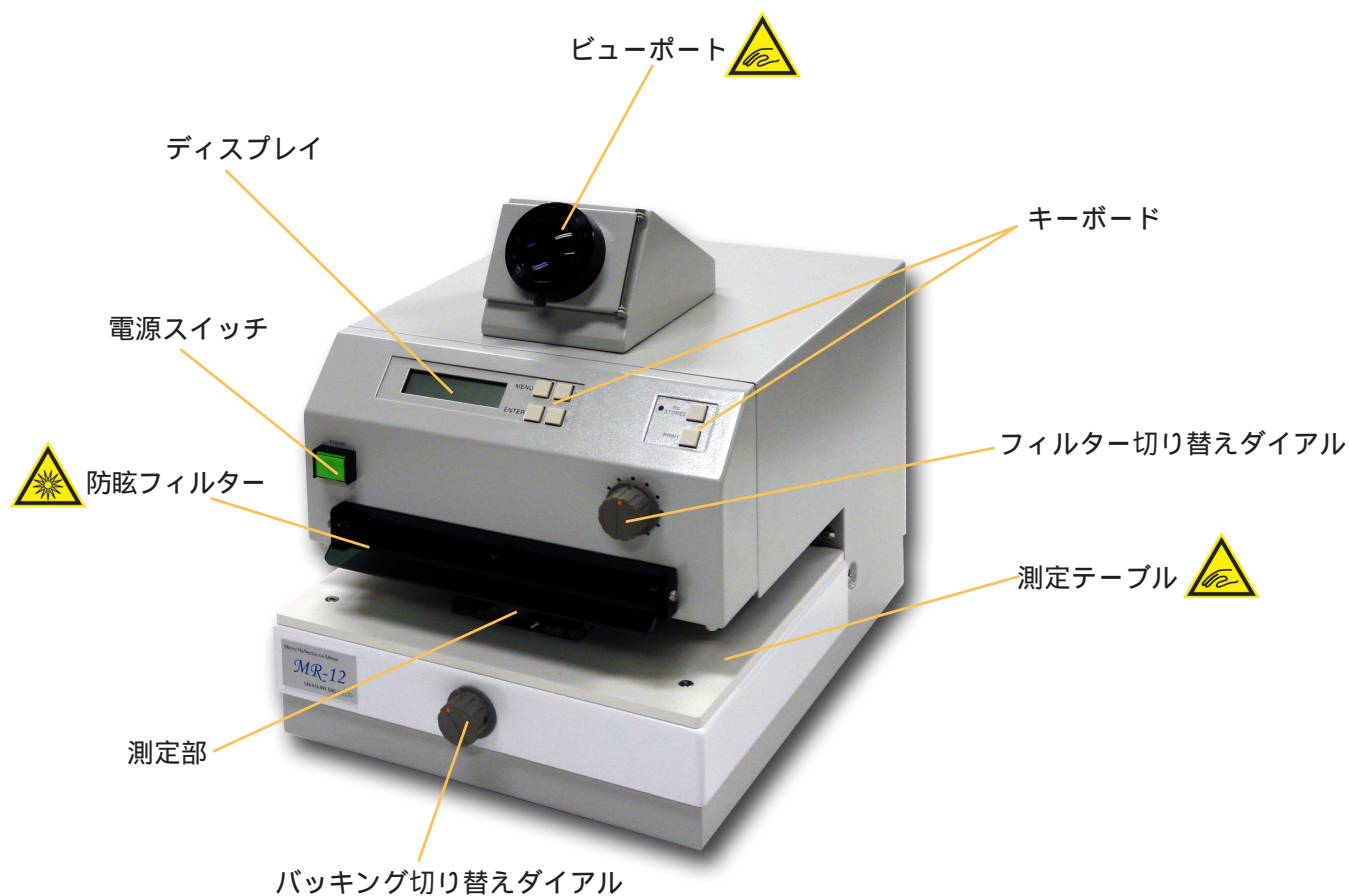

Micro Reflectance Meter

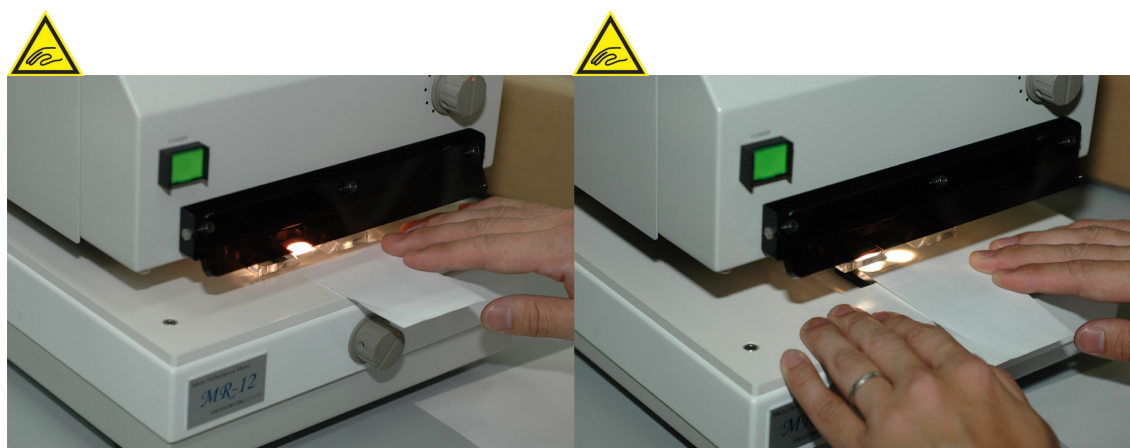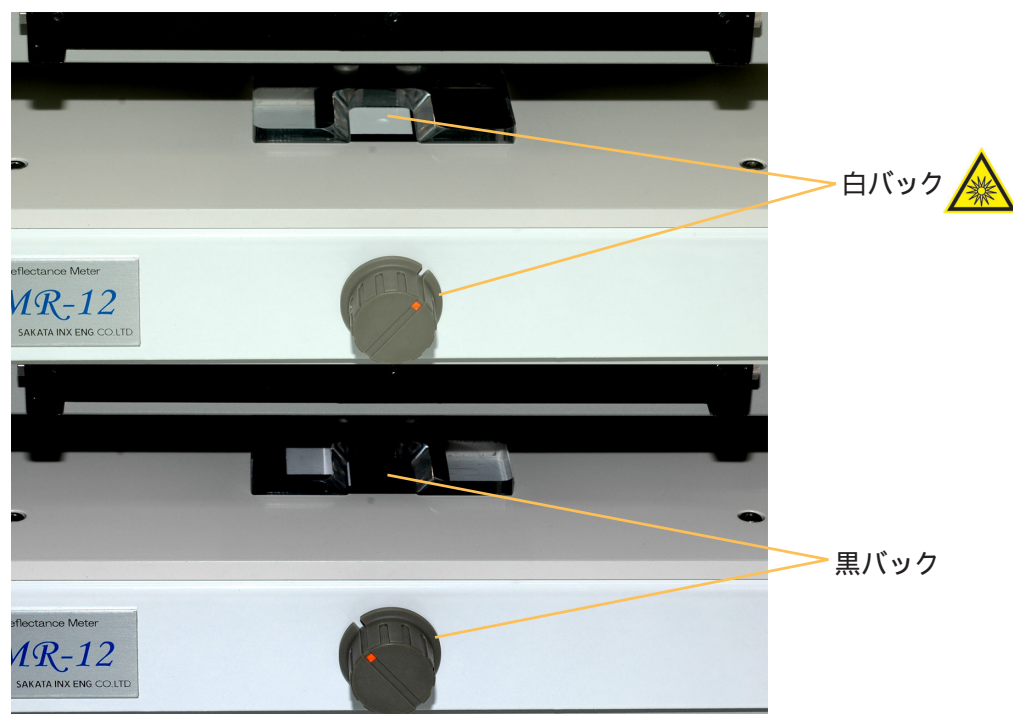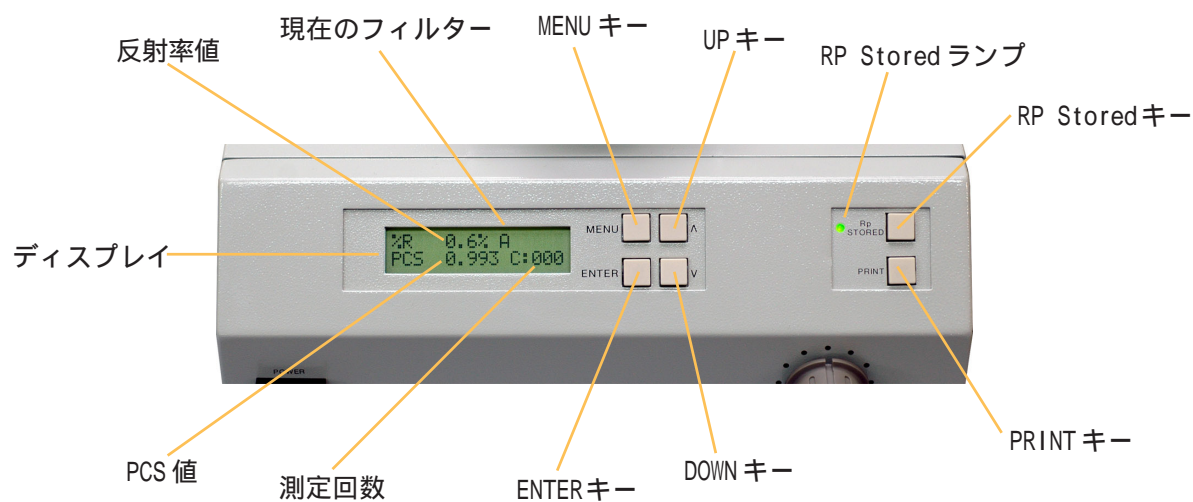


テーブル DOWN
(テーブルを押し下げる)

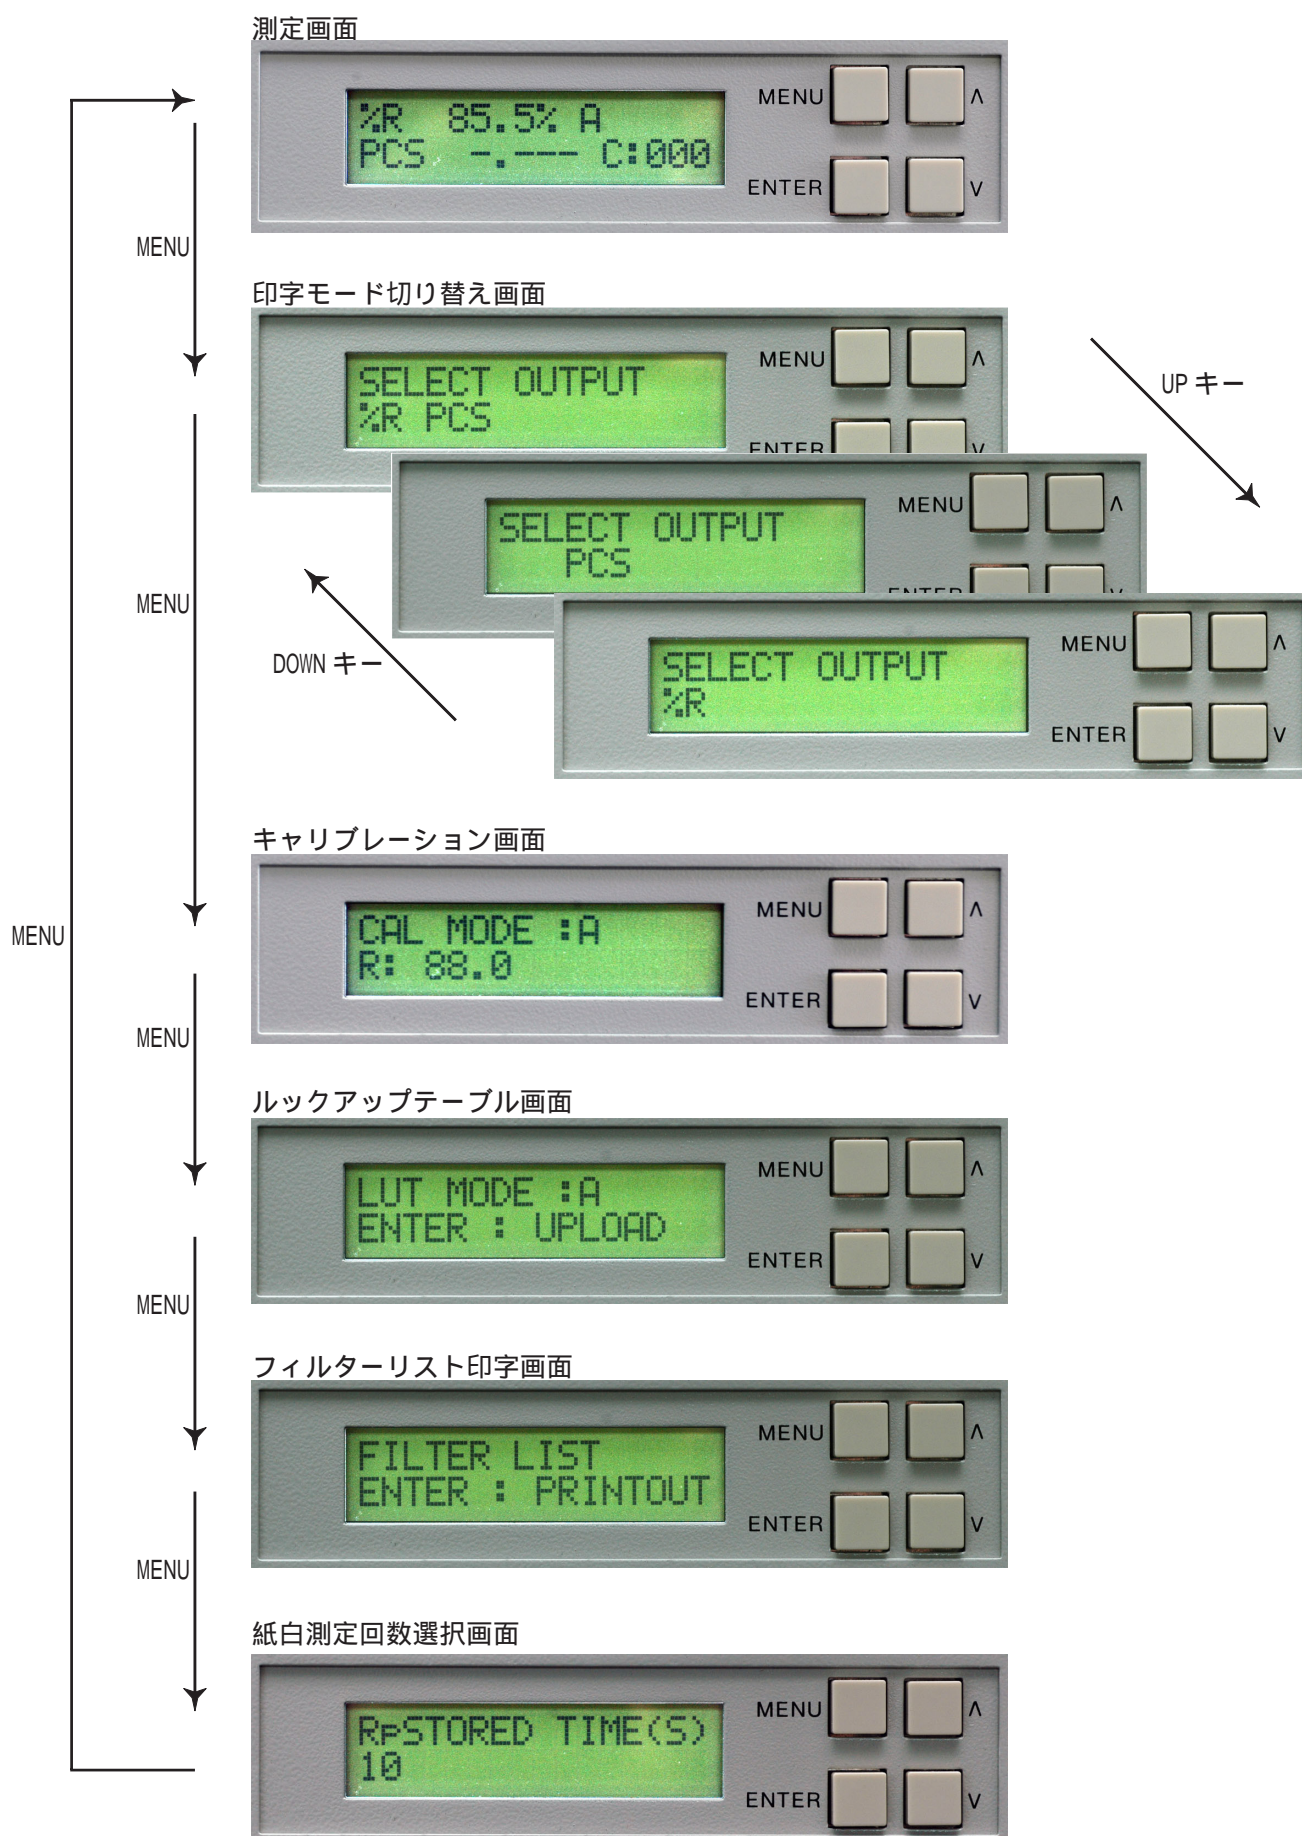

Micro Reflectance Meter

2. 接続

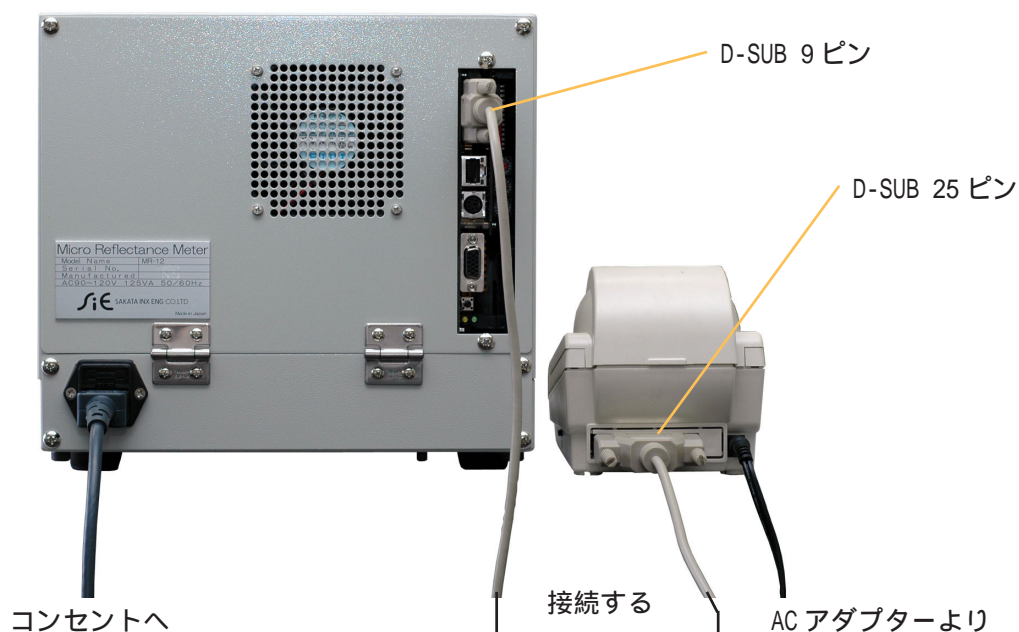

(1) 本体に電源ケーブルを接続します。


(2) プリンターを接続する場合、プリンターにACアダプターを接続し、本体とプリンターをD-SUBケーブルで接続します。

電源コンセントはアース付 3P タイプをご使用下さい。

3. 電源 ON



(1) MR-12 本体の電源スイッチを押してください。

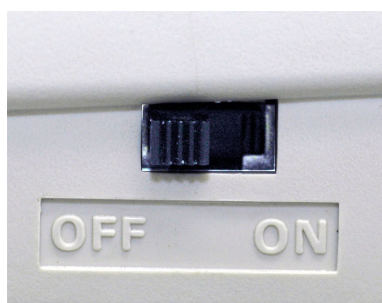


(2) プリンターを使用する場合、プリンターの電源スイッチを ON 側にスライドさせてください。

(3) 起動シーケンスが終了し、ランプが安定するまで 30 分程お待ち下さい。

4. キャリブレーション




(1) バックを白にしてください。汚れがある場合はアルコールなどで清掃してください。

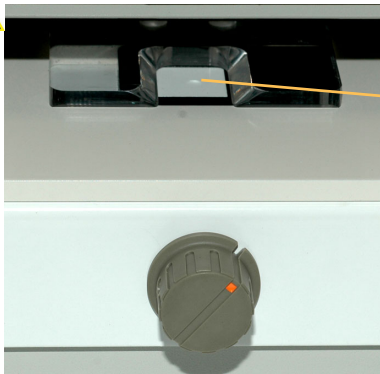


白バック：電源 ON 時は非常にまぶしい
のでご注意ください。

(2) MENU キーを何度か押して、CAL MODE を表示してください。

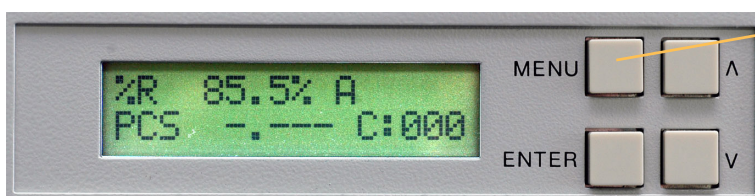

(3) フィルター切り替えダイヤルを回して、キャリブレーションしたいフィルターにあわせてください。

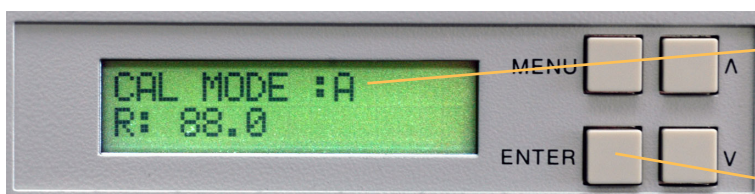

(4) ENTER キーを押してください。正常にキャリブレートできるとブザー音がします。

(5) (2) ~ (4) を必要なフィルター分繰り返してください。




キャリブレーション画面でUPキーやDOWNキーを押すことでキャリブレーション値を変えることができます。
0.5 秒以下の短押しで0.1 ずつ数値が変化します。0.5 秒以上の長押しで連続変化します。
この操作は、その後の測定全てに影響を与えるため、現在のデーターをメモしておくなど十分な注意が必要です。

Micro Reflectance Meter

5. 紙白の測定回数の設定


本機は紙白の測定時に平均測定ができます。紙白を測定するときに何回測定するかを設定してください。

- (1) MENU キーを何度か押して、RpSTORED TIMES(S)を表示してください。

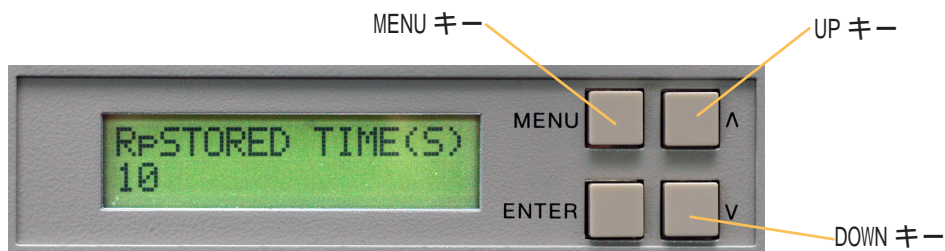


- (2) UP キーと DOWN キーを押して測定回数(1 ~ 10)を入力してください。

- (3) 設定終了後、MENU キーを 1 回押して測定画面を表示してください。

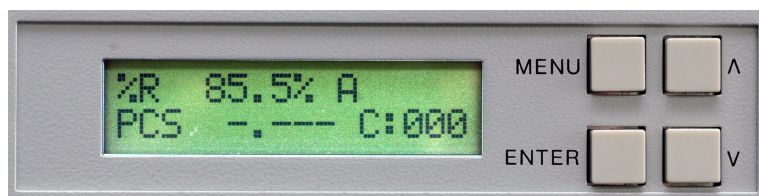

6. 紙白の測定

- (1) バックリングを確認し、測定サンプルの紙白部をビューポートのセンターに合わせてください。

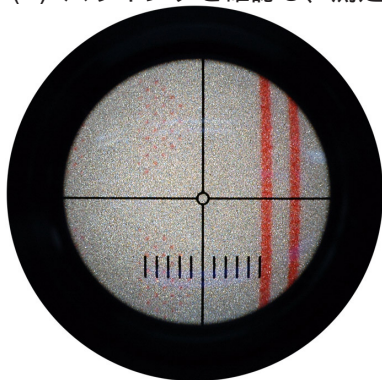

- (2) Rp STORED キーを押してください。(短音のブザーが鳴ります)




- (3) 必要な測定回数測定すると長音のブザーが鳴ってインジケータランプが点灯します。




6. サンプルの測定


- (1) バッキングを確認し、測定サンプルの印刷部をビューポートのセンターに合わせてください。

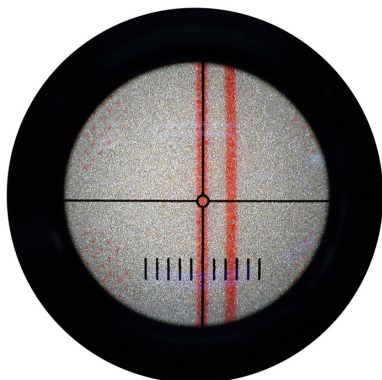

- (2) 測定値がディスプレイに表示されます。

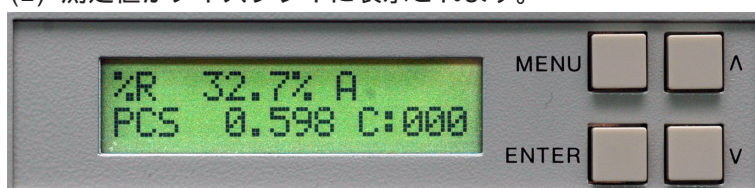

- (3) プリントアウトが必要であれば PRINT キーを(短く)押してください。(C:000 がカウントアップされます)

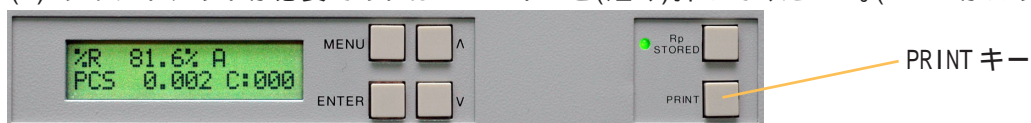

- (4) 一連のプリントアウト後、平均値、標準偏差、最大、最小を印字するために、プリントキーを長押し(2秒以上)してください。尚、演算可能な測定数は1～99回です

RpStored :	80, 0%																										
001 A	26, 1%	0, 672																									
002 A	27, 5%	0, 655																									
003 A	26, 4%	0, 668																									
004 A	26, 3%	0, 670																									
005 A	26, 6%	0, 666																									
006 A	27, 5%	0, 655																									
007 A	27, 1%	0, 659																									
008 A	32, 9%	0, 588																									
009 A	40, 5%	0, 492																									
010 A	32, 2%	0, 595																									
011 A	32, 4%	0, 593																									
012 A	54, 2%	0, 321																									
013 A	54, 0%	0, 323																									
014 A	27, 5%	0, 655																									
015 A	27, 5%	0, 655																									
016 A	27, 4%	0, 656																									
017 A	27, 4%	0, 656																									
018 A	27, 4%	0, 656																									
019 A	27, 4%	0, 656																									
020 A	27, 4%	0, 656																									
021 A	27, 4%	0, 656																									
022 A	27, 4%	0, 656																									
023 A	27, 5%	0, 655																									
AVG	30, 7%	0, 613																									
SDV	7, 9	0, 098																									
MIN	26, 1%	0, 321																									
MAX	54, 2%	0, 672																									

- (5) ディスプレイの1行目に PNE、PE、NC の内どれかが表示されたときは以下のようになっています。

PNE: プリンターのペーパーの残りが少ない。

PE: ペーパーが無い


NC: プリンタの接続が確認できない。

Micro Reflectance Meter

7. 電源 OFF



(1) MR-12 本体の電源スイッチを押してください。

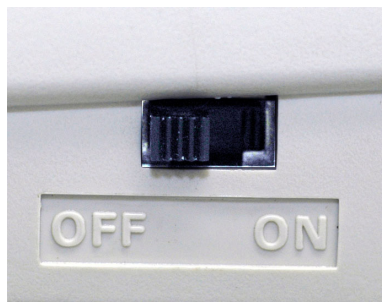

(2) プリンターを使用していた場合、プリンターの電源スイッチを OFF 側にスライドさせてください。

8. LUTアップロード・ダウンロード(ユーザーで行わないで下さい)



(1) 内部の LUT を PC へアップロードしたり、PC で作成した LUT をダウンロードできます

LCD1 行目 LUT MODE : フィルタ名 と表示されます

LCD2 行目 ENTER : UPLOAD または ENTER : DOWNLOAD

と表示されます

(2) 使用できるキー

MENU キー:表示モードへ移動します、 UP キー /DOWN キー:UPLOAD と DOWNLOAD を切り替えます

ENTER:UPLOAD または DOWNLOAD を実行します

(3) UPLOAD、DOWNLOAD の実行方法

MR-12 と PC を RS-232C ケーブル(9pin-9pin)で接続します PC 側で MR12Tool を起動します

UPLOAD または DOWNLOAD したいフィルタを選択します UPLOAD または DOWNLOAD を選択します

ENTER キーを押します

(4) PC との接続ができていない場合、ソフトが起動していない場合

エラー表示がされます

エラーから回復するには ENTER を押してください

8. その他のモード

(1) エラーモード

下記の場合にエラーモードになり、メッセージを表示します。

ENTER キーを押すと表示モードへ復帰します

a. PC またはプリンタが未接続のときに PRINT ボタン長押しで統計値を出力しようとした

"NO PRINTER or PC"

b. 校正のデータを内部に保存できなかった "CALIB FAILED" ハードウェアトラブルの可能性が
あります

c. LUT データをアップロードできなかった "UPLOAD FAILED"

d. LUT データをダウンロードできなかった "DOWNLOAD FAILED"

e. LUT データをアップロード、ダウンロードしようとしたときに PC が接続されていなかった

"NO PC CONNECTED"

(2) バージョン表示モード

フィルタを 1 番にセットし、MENU, ENTER, 上矢印, 下矢印, RpSTORED, PRINT キーを同時に押すと内部ソフトウェアのバージョン番号を表示します。

LCD1 行目 PROGRAM VERSION

LCD2 行目 1.00 2005/07/01 表示される内容は異なる場合があります

キーを一度離してから MENU キーを押すと表示モードへ戻ります

(3) 表示及びプリントアウト時の桁数切替

ENTER キーを押しながら PRINT キーを押すことで桁数を切り替えることができます。

%R###. #、PCS#. ### と %R###、PCS#. ## を切り替えることができます。

Micro Reflectance Meter

9. 光源ランプの交換




(1) 本機の電源を OFF にし十分に冷却してから、本機背面上部のネジ 2 個を外してください。



ネジ



(2) ふたを手前に開けると、中はこのようになっています。

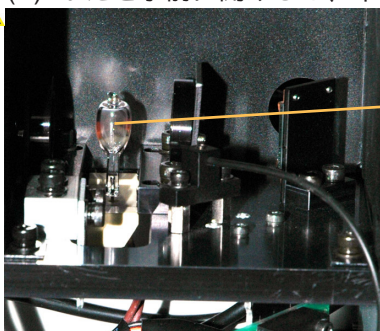


光源ランプ



(3) ランプに直接手を触れないように、ねじらずにまっすぐ上に引き抜いてください。



(4) ランプを外すとこのようになります。

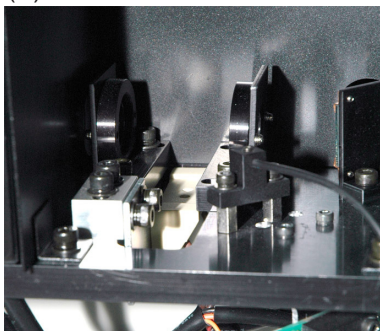


(5) 逆の順序で新しいランプをしっかりと取り付け、ふたを閉めて、ねじを締めてください。

10. プリンター用紙の交換



- (1) プリンター後部の出っ張りを持ち上げるとカバーが開きます。
- (2) 新しいロールペーパーの紙の端をまっすぐにカットしてください。
- (3) レバーを上げ古いロールペーパーを外して新しいものをセットしてください。

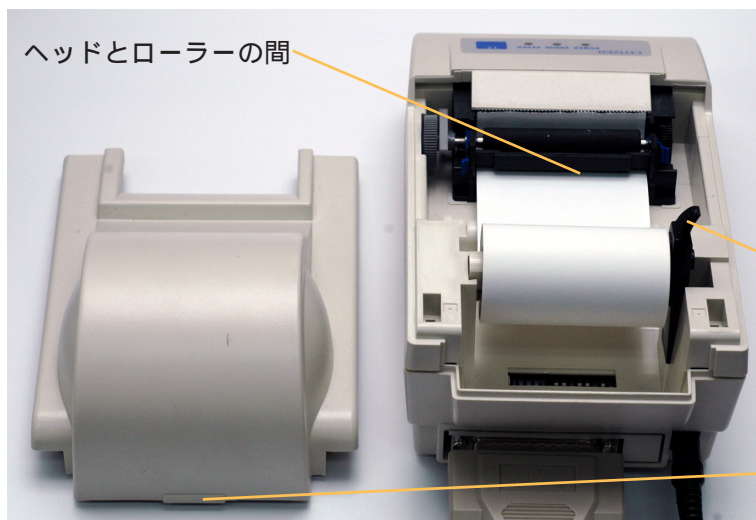

- (4) ヘッドとローラーの間に、紙の端を通してください。
- (5) レバーを下げてください。
- (6) カバーを取り付けてください。このときペーパーカット部で怪我をしないようご注意ください。

レバー

出っ張り

11. ヒューズの交換




- (1) マイナスドライバーを用いて、ヒューズホルダーを引き抜きます。



- (2) ヒューズホルダーが外れつつある状態です。



- (3) ヒューズを交換してください。

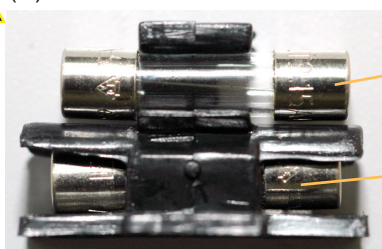

ヒューズ

予備ヒューズ




- (4) ヒューズホルダーを元の位置にしっかりと押し込んでください。

Micro Reflectance Meter

12. 仕様

フィルター	A ~ E 5種(標準)オプションで最大12枚セット可能
測定アパーチャ	200 μ m
ライトソース	タングステンハロゲン(2856K)
受光器	可視~赤外精密測光用シリコンフォトダイオード
ビューワー倍率	ファインビューポート × 5 拡大レンズ × 20
ビューワー像	正像
サンプル位置決め	手動による手元操作
バックング	白 / 黒切り替え可
表示桁数	デジタル表示 3桁
測定精度	± 1% フィルターごとにカーブ補正可
測定範囲	反射率 0.0 ~ 100.0%PCS 値 0.000 ~ 1.000
測定時間	1秒以下
プリンタ出力	シリアルプリンタ平均、最大、最小、標準偏差
インターフェース	RS-232C
PCS 計算	$PCS = (R_p - R_i) / R_p$
電源	単相 100V 50/60Hz
使用環境	10 ~ 35 / 30 ~ 85%RH(結露無し)
サイズ / 重量	W260 × H295 × D380mm/13.5kg

光学系レイアウト

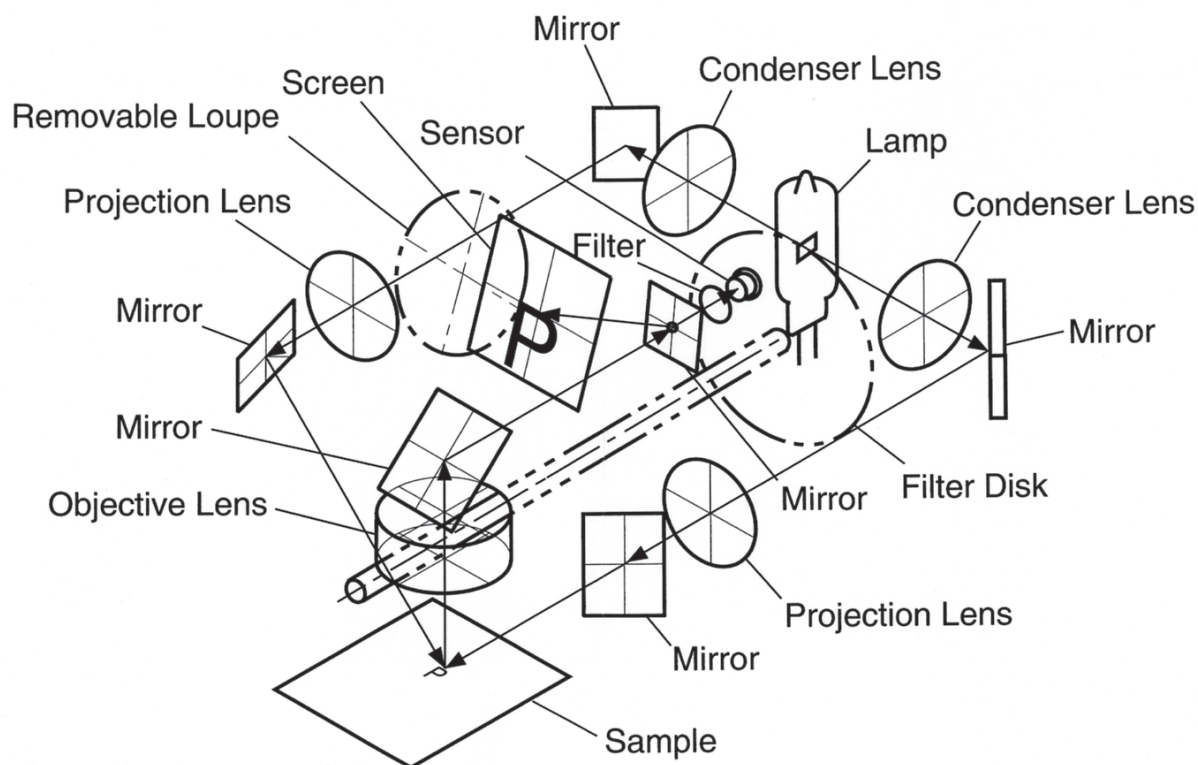

13. PCM- との互換性データ

10チェックプレート P/N 29003502 (S/N D158H)						
ステップ No.	濃度値	Aフィルター	Bフィルター	New Cフィルター	Dフィルター	Eフィルター
1	0.10	78	66	68	63	76
2	0.30	49	54	55	57	48
3	0.52	29	43	37(-5)	50	28
4	0.75	17	30	26(-4)	37	19
5	0.94	11	21	17(-4)	27	12
6	1.10	8	19	15(-4)	25	8
7	1.37	4	13	10(-3)	19	4
8	1.63	2	10	7(-3)	15	2
9	1.96	1	8	5(-3)	12	1
10	2.39	0	1	0	1	0
BCRAタイル (S/N 900456)						
Blue	-	1	26	33	39	1
Cyan	-	19	34	15(-13)	40	8
Green	-	21	39	19(-14)	46	11
Deep Pink	-	9	38	48	42	29
Red	-	5	67	72(-3)	79	48
Orange	-	28	77	82	85	74

従来の色ガラス製C フィルターは入手不可の為、可能な限り透過率曲線をあわせた干渉膜フィルターを製作し「New C フィルター」と名づけた。

上記中(-##)などの表示のある部分がPCM- との差がある部分。New C フィルターでのみ差がある。

T-395、T-395S、N-SL などの特殊フィルターでの差は無い。

14. メンテナンスソフトウェア(ユーザで操作しないで下さい)



インストール方法

ハードディスク上に適当なフォルダを作成し、MR12Tool 内のソフトをすべてコピーします
フォルダおよびファイル構成

log フォルダ このソフトの動作ログが記録されます

measureData フォルダ MR-12 の測定データが保存されます

sampLutData フォルダ 各フィルタの LUT データが保存されます

log.dll ファイル ログを書き込むための dll です

MR12LUTTool.exe メンテナンスソフト本体

MR12LUTTool.ini ソフトの設定ファイルです

初期設定方法

MR12LUTTool.ini をダブルクリックして開きます

[RS232CCommonPara]

DevName=COM1 を使用する COM ポートに書き換えます

保存して終了します

起動方法

MR12LUTTool.exe をダブルクリックして起動します

[RS232C initialization failed]と表示された場合は COM ポートの設定を見直してください

あるいはほかに COM ポートを使用しているソフトがないか確認してください。

画面の説明

上から、フィルタの番号と名前(変更可能)

表示されているフィルタの LUT(11 点)

ステータス表示エリア

[EXIT](終了)ボタン

となります

フィルタ名変更方法

PC 側の操作

変更したいフィルタを選択します

フィルタ名を入力します

MR-12 側の操作

MENU を何度か押して LUT アップロード、ダウンロードモード にします

矢印キーで DOWNLOAD 表示にします

ENTER を押します

LUT 関連の機能としては 3 つあります

LUT 編集機能

編集したいフィルタを選んで、LUT の値をテキストボックスに入力します

LUT ダウンロード機能(PC MR-12)

MR-12 側でダウンロードの機能を選択すると自動的にデータが PC から MR-12 へ送られます

送ったフィルタの LUT の表示に変わります

LUT アップロード機能(MR-12 PC)

MR-12 側でアップロードの機能を選択すると自動的にデータが MR-12 から PC へ送られます

送られてきたフィルタの LUT の表示に変わります

フィルタ名、LUT の値はすべて自動保存になりますのでソフト上で保存の操作は必要ありません

データ受信機能

MR-12 で測定データを送信すると自動で受信し、CSV ファイルを作成します
データはmeasureData フォルダに日付 + 時刻 .CSV という名前で保存されます
ダブルクリックすると、エクセルでファイルを開きます(エクセルがインストールされている場合)

[EXIT](終了)ボタンでこのソフトを終了します

15. データ受信ソフトウェア

インストール方法

ハードディスク上に適当なフォルダを作成し、MR12Receiver 内のソフトをすべてコピーします

フォルダおよびファイル構成

log フォルダ このソフトの動作ログが記録されます
measureData フォルダ MR-12 の測定データが保存されます
log.dll ファイル ログを書き込むための dll です
MR12Receiver.exe データ受信ソフト本体
MR12Receiver.ini ソフトの設定ファイルです

初期設定方法

MR12Receiver.ini をダブルクリックして開きます
[RS232CCommonPara]
DevName=COM1 を使用する COM ポートに書き換えます
保存して終了します

起動方法

MR12Receiver.exe をダブルクリックして起動します
[RS232C initialization failed]と表示された場合はCOMポートの設定を見直してください
あるいはほかにCOMポートを使用しているソフトがないか確認してください。

画面の説明

Location: 受信データを保存するフォルダが表示されています
初期設定は、実行ファイルと同じフォルダのmeasureDataになりますが、
Browse ボタンを押して別の場所に変更することもできます
Status: ソフトの動作状況を表示します

データ受信機能

MR-12 で測定データを送信すると自動で受信し、CSV ファイルを作成します
データはLocation で表示されているフォルダに日付 + 時刻 .CSV という名前で保存されます
ダブルクリックすると、エクセルでファイルを開きます(エクセルがインストールされている場合)

[EXIT](終了)ボタンでこのソフトを終了します

16. お問い合わせ先

サカタインクスエンジニアリング株式会社

本社 175-0081 東京都板橋区新河岸 2-3-13
Tel.03-3930-2650 Fax.03-3930-2654

大阪事業所 664-8507 兵庫県伊丹市北河原 4-1-12
Tel.072-785-7746 Fax.072-785-7729

URL <http://www.inx-eng.co.jp>